

**AYIŞIĞI SİTEMİZİN ÇATI ONARIMI VE BAKIM İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER YAPILMIŞ  
OLUP EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.**

1. Çatı oluklarından yırtık olanların yenilenmesi, birleşim yerlerindeki boşluk/açıklıkların PU mastik ile doldurularak tamiri yapılmıştır.
2. Çatı oluk yakalarının yapılması (0,50 mm kalınlığında, 20 cm eninde, boyalı sac olmuştur.
3. Çatı derelerin bakım ve onarımı yapılmıştır.
4. Çatıdaki kayan kiremitlerin yerine konulması, kırık kiremitlerin yenilenmesi/değiştirilmesi,yapılmıştır.
5. Bozuk mahyaların harçlanması,
6. Çatı bacaları,
  - a. Baca diplerindeki mevcut sacların baca dibi bantı ile baca duvarı ile sacın birleştiği noktaya pürmüz uygulanması,yapılmıştır.
  - b. Sıva Tamiratları yapıldı ve silikonlu dış cephe boyası ile boyandı (Marshall, DYO,Polisan,Filli)
  - c. Baca üzerindeki küpeşte betonların kırık olanları tamir edilmiştir.
7. Asansör üstü kule havuzunun,
  - a. Havuz üzerine parapet üzerine binecek şekilde 40mmx40mm boyalı demir profil ile 5mx5m karkas yapılması,(meyilli)
  - b. Karkas üzerine 18 mm kalınlığında OSB çakılması,
  - c. Boyalı trapez sac (kelepli olacak) ile çatı yapılması,
  - d. Asansör kulesinin dışa bakan duvar sıva tamiratları yapılarak silikonlu dış cephe boyası ile boyandı.
8. Her bloktaki rüzgar güllerinin (toplam 12 adet) 400'lük olarak yenilenmiştir.
9. Çatı tamiratlarından sonra çıkan pislikleri dışarı atılmıştır.

**AYIŐIĐI SİTEMİZİN BINA DİPLERİNDEKİ TRETUVARLARIN TAMİRATI YAPILMIŐ  
OLUP EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŐTUR.**

1. Bina evresindeki mevcut bordür taşları sokld ve tekrar yapıldı.
2. Tretuvar kenarlarındaki mevcut bordür taşlarının kullanılması, kırık veya eksik olanlar yenilenmiŐtir.
3. 5 cm kalınlıĐında 350 dozlu beton atılması ve beton zerine 6 cm kalınlıĐında kum tesviyesi yapıldı parke taşlarının dizilmesi, eksik/kırık olanlar yenilendi ve kilit taşlarının zerine mil kumlu derz verilmiŐtir duvar diplerinin harla doldurulmuŐtur. (TRETUVARIN TOPRAK ZEMİNDEN YKSEKLİĐİ EN AZ 10 CM OLDU)
4. Her bloĐun ana giriŐine 2,5m x 7,5m ebadında elik hasır dŐenerek beton atıldı zerine mevcut kilit taşları konuldu ve kum dklmŐtr.
5. Her bloĐun n ve arka giriŐ basamaklarındaki kırık mermerlerin aynı renkte yenisi ile deĐiŐtirilmitir.
6. ıkan molozlar atıldı (yapılacak iŐle ilgili tm nakliye yklenici yapmıŐtır.)